

广州市督查交办问题查处及整改落实情况表（截至2018年6月8日）

企业信息		督查组督查情况						地方环保部门立案情况								
序号	企业名称	环境违法行为或环境问题个数	环境违法行为或环境问题类型	违反的法律依据和处罚的法律依据	向地方反馈日期	对反馈问题的处理建议	立案部门	已立案的违法行为	立案日期	处罚告知日期	处罚决定下达日期	未立案、未处罚理由	是否移送公安（海关等）	行政处罚以外的措施	整改落实情况	备注
1	广州锦兴纺织漂染有限公司	0	无	—	2018/5/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	广州市番禺区鼎盛皮革有限公司	0	该公司处于停产状态。	—	2018/5/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	广州市展晖纸品有限公司	0	无	—	2018/5/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	广州世洁设备租赁服务有限公司	0	无	—	2018/5/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	广州万利达纸制品有限公司	1	环评污水日处理量为1.4万吨，污泥日产生量为8.6吨；实际污水日处理量约为0.7万吨，每日污泥产生量0.5吨，现场未提供污泥产生记录台账，污泥实际产生量与环评污泥产生量出入较大。	一般固体废物产生量不明违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条。	2018/5/23	1、污泥实际产生量与环评污泥产生量出入较大，建议进一步核实。 2、涉事企业固体废物管理不善，需进一步整改。	广州市环境保护局	该公司未建立污泥（非危险废物，废物编号HY03）产生记录台账，未向环保部门提供关于污泥产生量的资料，未向环保部门申报关于实际污泥产生量较大变化的事项已立案	2018年6月7日	—	—	经广州市环保局5月28日现场调查取证，该公司环评（属于建设项目三同时违法的后环评）于2009年5月完成编制，此前该公司污泥脱水采用网状压滤机，压滤后污泥含水率约80%；2010年起该公司采取了污泥减量措施：含湿纸浆渣生产废水经增设两重200目滤网隔滤后，再经网状压滤机回收湿纸浆渣，减少湿纸浆渣进入废水生化处理环节，然后主要经厌氧、好氧、芬顿塔（增设）处理，最后用增设的板框压滤机进行污泥脱水，压滤后污泥含水率约40%；再且实际污水日处理量削减为环评量的一半；压滤后污泥交由清远绿由环保科技有限公司处置，有转移台账及填报单，无证据表明污泥有其它去向；综合上述情况，该公司污泥实际产生量小于环评污泥产生量。由于该公司未建立污泥（非危险废物，废物编号HY03）产生记录台账，未向环保部门提供关于污泥产生量的资料，未向环保部门申报关于实际污泥产生量较大变化的事项，涉嫌违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条，市环保局已立案。	否	—	—	—
6	广州新一服装漂染有限公司	0	该公司处于停产状态。	—	2018/5/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	广州赫尔普化工有限公司	0	无	—	2018/5/23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	广州市华鸿油品公司	1	该公司处于停产状态。2017年5月该公司转移17.06吨废油泥交由广州绿由工业废弃物回收处理有限公司处理处置；2018年2月，该公司转移1.55吨废油泥交由广州绿由工业废弃物回收处理有限公司处理处置。该司目前暂存废油泥12吨。	—	2018/5/24	—	南沙区环保水务局	—	—	—	—	经核查，该公司含油污泥在设备检修及清理隔油池过程中产生。根据现场台账记录，暂存污泥分别在2017年10月31日、2018年3月20日及2018年4月22日产生并入库，贮存未超过一年。	否	—	—	—
9	广州市番禺史比锤金首饰电镀有限公司	0	该公司已停产搬迁，厂址现为贮存仓库。	—	2018/5/24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	猎德污水处理厂	0	无	—	2018/5/24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	广州市净水有限公司海珠官网分公司（沥滘污水处理厂）	0	无	—	2018/5/24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	广州市新明润水质净化有限公司(新塘污水处理厂)	1	该公司日处理污水量约12万方，日产生污泥约16吨(35%含水率)，现场检查发现该公司约400吨污泥未转运处置。该公司采用BOT运营模式，污泥由政府交广州海滔环保科技有限公司处置，因海滔环保公司停产至今，污泥堆积无法及时处置，存在环境风险。	—	2018/5/24	1、建议当地政府拟定工作方案，对污泥及时转运处置。 2、建议对海滔公司停产受影响污水处理厂的污泥处理情况进行跟踪核查。	增城区环保局	—	—	—	—	经增城区环保局核查，情况如下：1. 该公司现场堆放约440吨已干化的污泥（35%含水率）在污泥干化车间，部分污泥堆放在污泥干化车间西面外墙处的厂区路，已覆盖尼龙防水布，未存在环境违法行为。2. 该公司分别于2018年4月26日和2018年5月11日函告增城区水务局和新塘镇人民政府污泥处置情况，并拟将污泥交给东莞市圣茵生物有机肥有限公司处理，正等待增城区水务局和新塘镇人民政府的答复。	否	—	1. 根据《城镇排水与污水处理条例》第三十条及第五十三条规定，增城区环保局将函告水务部门加快对该公司的报告进行答复，使该公司对污泥及时转运处置。2. 对该公司加强日常执法检查，并跟踪该公司的污泥处置情况。	—
13	广州市精良线路板厂	1	该公司危险废物贮存场所围堰下端与外界联通，危险废物贮存场所不符合环境保护标准。	对暂时不利用或者不能利用的固废，未按照国务院环境保护行政主管部门的规定建设贮存设施、场所，危险废物未安全分类存放，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十三条，建议按照第六十八条第二款责令停止违法行为，限期改正，处以罚款。	2018/5/25	1. 行政处罚 2. 限期整改	白云区环保局	—	—	—	—	初步调查发现，广州精良线路板厂危险废物间废蚀刻液储存场所围堰下端原设置有排水孔2个，主要用途为收集污泥渗滤液及地面清洗废水，排水孔水流最终去向为防漏池未排出厂外。现场检查时排水孔已封堵，现场未发现围堰有其他排水孔。执法人员现场责令其3日内就危险废物间不规范排水孔情况向白云区环保局作出书面报告。下一步，白云区环保局将继续跟进调查，如发现违法排污行为，将依法从严查处。	否	—	—	2018年5月26日，白云区环保局执法人员到现场检查。初步调查发现，广州精良线路板厂危险废物间废蚀刻液储存场所围堰下端原设置有排水孔2个，主要用途为收集污泥渗滤液及地面清洗废水，排水孔水流最终去向为防漏池未排出厂外。现场检查时排水孔已封堵，现场未发现围堰有其他排水孔。执法人员现场责令其3日内就危险废物间不规范排水孔情况向白云区环保局作出书面报告。下一步，白云区环保局将继续跟进调查，如发现违法排污行为，将依法从严查处。
14	广州市腾达五金制品有限公司	0	无	该公司电镀生产线处于停产状态。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

15	广州市太和电路板有限公司	5	1、该公司1992年取得广州市白云区人民政府环境保护办公室批复同意建设广州太和电路板厂，生产双面印制电路板年产量1.2万m ² ，项目占地面积1000m ² 。1994年取得验收批复，排放水污染物达到《广州市污水排放标准》一级标准，同意正式投入生产。现场检查发现，该公司实际产能，生产单层、双层、多层线路板（以双层线路板为主）23万m ² ，项目占地面积11000m ² 。存在扩大生产规模未重新报批环评问题。 2、该公司危险废物共申报含铜污泥、废印刷线路板、废蚀刻液、废退锡液、废菲林渣和废定影液等约350吨/年，实际检查发现该公司危险废物种类申报不全，未申报含重金属过滤棉芯、含氧树脂、含氧包装物等。 3、该公司部分废菲林渣存放在污水处理站内，不规范存放；含铜污泥包装袋未设置危险标识，贮存场所未设置危险废物标志牌。 4、该公司持有广州市排放污染物许可证（环保部门许可），编号4401112015001915，准许排放污染物种类包括废气、噪声，未涉及废水排放，现场未提供排污许可证副本，提供有城镇污水排入排水管网许可证（水务部门许可），存在生产废水排污许可不清的问题；另据企业提供广州市白云区环保局《关于广州市太和电路板有限公司污染物排放标准的说明》该公司废水排放执行《中华人民共和国城镇建设行业标准》（CJ343-2010）（入市政街截污管网）B等级，根据该公司取得批复应执行《广州市污水排放标准》，而根据该公司实际生产工艺包含电镀工序应执行《电镀污染物排放标准》，存在污水排放标准不清的问题。 5、该公司生产包含电镀工艺，污水处理设施未设置一类污染物	1、建设项目发生重大变化，未重新环评报批，增设项目属未批先建，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定，建议根据第三十一条责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状； 2、固废未向当地环保部门申报登记违反了《固体废物污染防治法》第三十二条，建议按第六十八条第一款责令改正，限期整改，并处以罚款； 3、固废未按规定堆放违反了《固体废物污染防治法》第十七条，建议按第六十八条第二款责令停止违法行为，限期整改，处以罚款；危险废物储存场所违反了《固体废物污染防治法》第五十二、五十八条，建议按照七十五条第一款责令停止违法行为，限期整改，处以罚款； 4、未按规定设置排污口违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十二条，建议对一类污染物排放情况进行调查核实； 5、建议当地环保部门在排污许可证中进一步明确废水排放标准。	2018/5/25	1. 行政处罚 2. 限期整改	白云区环保局	1、增设项目未批先建 2、不按照国家规定申报登记工业固体废物	2018年5月26日									2018年5月26日，白云区环保局执法人员前往广州市太和电路板有限公司现场检查。经查： 1、该公司1992年取得白云区环保局环评批复同意建厂，生产双面印制电路板年产量1.2万m ² ，项目占地面积1000m ² 。1994年取得验收批复。现场检查发现，该公司实际产能，生产单层、双层、多层线路板（以双层线路板为主）22万m ² ，项目占地面积11000m ² 。存在扩大生产规模未重新报批环评问题。白云区环保局已依法对该公司增设项目未批先建的违法行为立案查处，同时查封该公司主要生产设备与生产用电。 2、该公司危险废物共申报含铜污泥、废印刷线路板、废蚀刻液、废退锡液、废菲林渣和废定影液等约350吨/年，实际检查发现该公司危险废物种类申报不全，未申报含重金属过滤棉芯、含氧树脂、含氧包装物等。白云区环保局已对该公司危险废物申报不全的违法行为立案查处。 3、该公司废菲林渣已规范存放；含铜污泥包装袋已设置危险标识，贮存场所已设置危险废物标志牌。 4、该公司根据广州市白云区环保局《关于广州市太和电路板有限公司污染物排放标准的说明》，废水排放暂时执行《中华人民共和国城镇建设行业标准》（CJ343-2010）（入市政街截污管网）B等级标准，后期白云区环保局将继续跟进处理。 5、该公司生产包含电镀工艺，含铜废水经单独处理后汇入集水池再次处理后统一排放。白云区环保局已责令该公司完善污水处理设施标识。
16	广州市伊丽雅化妆品有限公司	0	无	—	2018/5/26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	广州五丰金属表面处理有限公司	3	1、前处理车间酸性废气处理设施运转，其中自动加药设施故障停用，现为人工加药，其中一台加药箱药物PH检测呈酸性，另一台加药箱药物呈中性； 2、废橡胶胎厂内露天堆放，未固废申报，无贮存台账和转运记录，历年处置情况不明； 3、车间外雨水渠旁废酸装卸区内设置了一个废酸储罐，废液泄露防护措施不完善。	1、固体废物露天堆放违反了《固体废物污染防治法》第五十八条，固废未向当地环保部门申报登记违反了《固体废物污染防治法》第三十二条； 2、危险废物储存场所违反了《固体废物污染防治法》第五十八条。	2018/5/26	对第1个问题责令改正，对2、3个问题立案查处。	白云区环保局					第2项不构成环保违法问题。 第3项不构成环保违法问题。				已于2018年5月27日整改完毕。	2018年5月27日，白云区环保局到广州五丰金属表面处理有限公司现场进行执法检查。3项环境问题处理情况如下： 1. 该公司已现场改正上述行为，计划于1个月内升级自动加药系统。升级期间白云区环保局要求该公司加大投药管理力度，确保喷淋装置正常使用。 2. 经查该公司旧轮胎用于成品边缘包装，主要起缓冲作用防止磕碰损伤。不属于固体废物。 3. 经查该废酸储罐内储存的为盐酸原料，主要用途为盐酸运输车辆卸货后排空管道原料防止滴漏，桶内盐酸均抽至酸槽使用。不属于危险废物。为防止盐酸溢至雨水渠，白云区环保局已责令其将盐酸转移至车间，并不得再于原储存场所设置盐酸储罐。	
18	广州联兴热镀锌有限公司	1	污泥贮存场所设置的标识（现场设置为废酸标识）与实际贮存的危险废物不一致。	现场危险废物标识标志不规范违反了《固体废物污染防治法》第五十二条。	2018/5/26	责令改正	白云区环保局	—	—	—	—	—	—	—	—	—	已于2018年5月27日整改完毕。	2018年5月27日，白云区环保局到广州联兴热镀锌有限公司现场进行执法检查。经查，该公司已安装正确标识（污泥标识）。白云区环保局已责令其继续加强危废标识牌及危废储存台账规范管理。
19	广州市特威工程机械有限公司	4	1、废油漆渣和桶贮存场所无危险废物标识，危险废物与一般杂物混合堆放； 2、废油漆渣和桶未申报，无贮存台账和转运记录，历年处置情况不明； 3、2台金属切割装置金属粉尘布袋破损，金属粉尘厂区扬尘未被收集； 4、污水处理池旁有少量（面积约1-2平米）污泥，露天堆放。	1、现场危险废物标识标志不规范违反了《固体废物污染防治法》第五十二条；一般固体废物和危险废物混合堆放违反了《固体废物污染防治法》第五十八条； 2、固废未向当地环保部门申报登记违反了《固体废物污染防治法》第三十二条。	2018/5/26	对第1、2、3立案查处，对4个问题责令改正。	白云区环保局	第1、2项白云区环保局已立案。	2018年5月27日			第3项问题该公司已当场整改完毕。	否			第3项、第4项已于2018年5月27日整改完毕。	2018年5月27日，白云区环保局到广州市特威工程机械有限公司现场进行执法检查。4项环境问题处理情况如下： 1. 现场检查该公司存在废油漆渣和桶贮存场所无危险废物标识，危险废物与一般杂物混合堆放的情况，区环保局已立案查处。 2. 经查该公司废油漆渣交专业公司转移处置，已签订转移合同和2017年转移联单；现场检查该公司无法提供危废储存台账；年度申报情况有待进一步核实。区环保局已立案查处。 3. 金属切割装置布袋已更换，并正常使用。 4. 污水处理池旁有少量（面积约1-2平米）污泥已清理至污泥暂存间。	
20	广州海腾住宅工业股份有限公司	3	1、废机油、润滑油、刀削油贮存场所一边未设置围堰，堆放有废铜屑袋，部分废铜屑未被收集，部分废油洒落； 2、含镍滤芯与碱性包装袋混合堆放； 3、危险废弃物贮存场所标识不全，存放有废胶桶、废铁桶的仓库仅标识装铬废铁桶，废胶桶、废铁桶未做好标签标识分类堆放。	危废未规范存放，标识不规范违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十三条、第五十二条、第五十八条。	2018/5/27	责令改正	广州市环境保护局	—	—	—	—	第1、2、3项问题该公司已立即进行整改。	否	—	—	第1、2、3项问题该公司已整改完毕。	2018年5月28日，广州市环保局核查，广州海腾住宅工业股份有限公司针对督查发现的问题进行了整改，整改情况如下： 1、针对废机油、润滑油、刀削油贮存场所一边未设置围堰，堆放有废铜屑袋，部分废铜屑未被收集，部分废油洒落问题，现已对未设围堰的一边增设围堰，已清理扬散的铜屑和废油。2、针对含镍滤芯与碱性包装袋混合堆放问题，现已将滤芯、碱性包装袋重新分类收集、打包并做好标识。3、针对危险废弃物贮存场所标识不全问题，现已将废胶桶、含铬废铁桶等分类存放，划分区域并重新贴上标识。	
21	广州番禺俊柏电子有限公司	5	1、废油墨渣储存场所不规范，设置在污水处理站内，没有做好标识牌； 2、污水站一侧车间门口设置一台边角料粉碎机，工艺简陋无防尘措施，粉碎边角料散落周边，未有效收集。 3、危险废物储存场所建设不规范，危险废物与产品贮存存在一个仓库内，并未设置隔离； 4、标识牌设置不规范，线路板废边角料、废油布条袋、自动线蚀刻废液、废机油未贴标志牌； 5、两个有机废气排放口未设置排放标志。	危废未有效收集、规范存放，标识不规范违反了《固体废物污染环境防治法》第三十三、五十二、五十八条规定。	2018/5/27	责令改正	番禺区环保局	第1、3、4、5项番禺区环保局已立案。	2018年5月28日			第2项，粉碎机已立即停止使用。	否				2018年5月28日番禺区执法人员到广州番禺俊柏电子有限公司进行检查，5项环境问题如下： 1、废油墨渣储存场所不规范，设置在污水处理站内，没有做好标识牌；区环保局已立案查处。 2、污水站一侧车间门口设置一台边角料粉碎机，工艺简陋无防尘措施，粉碎边角料散落周边，未有效收集。该单位已立即停止使用粉碎机。 3、危险废物储存场所建设不规范，危险废物与产品贮存存在一个仓库内，并未设置隔离；区环保局已立案查处。 4、标识牌设置不规范，线路板废边角料、废油布条袋、自动线蚀刻废液、废机油未贴标志牌；区环保局已立案查处。 5、两个有机废气排放口未设置排放标志。区环保局已立案查处。	
22	名幸电子（广州南沙）有限公司	4	1、厂内存在多处临时危废堆积点，未及时规范存放； 2、危废标识与实际贮存的危险废物不一致； 3、废液储存罐围堰高度、容积量不足； 4、污水站加药调节池存在药剂扬散的情况。	危废未规范存放，标识设置不规范违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十三、五十二、五十八条。	2018/5/28	1、对问题1、2立案调查； 2、对问题3、4责令改正。	广州市环境保护局	第1、2个问题正在立案调查中					否			第3个问题已责令其限期改正； 第4个问题未找到相关法律依据，已要求该单位加强管理。	2018年5月29日，广州市环保局对名幸电子（广州南沙）有限公司核查，该单位4个环境问题核查情况如下： 1、对于厂内存在多处临时危废堆积点，未及时规范存放问题，现场检查发现该单位厂区内存在多处临时危废堆积点，广州市环保局将对该问题正在立案调查中； 2、针对危废标识与实际贮存的危险废物不一致问题，经核，该单位厂区内废铜粉临时存放点内存有废纸、废胶带等非危险废物的生活垃圾及空硫酸桶，广州市环保局将对该问题正在立案调查中； 3、针对废液储存罐围堰高度、容积量不足问题，市环保局已责令其限期改正； 4、对于污水站加药调节池存在药剂扬散的情况，市环保局已要求该公司加强管理。	

23	胜得(南沙)电路板有限公司	3	1、蚀刻液循环利用及回收项目属于改建项目,未开展环境影响评价; 2、厂区内污水管网防泄露、防腐、密闭措施不足; 3、盐酸装卸区域腐蚀严重;	建设项目防治污染措施发生变更未开展环境影响评价违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条规定。	2018/5/28	1、对问题1立案调查; 2、对问题2、3责令改正。	广州市环境保护局						对于问题1,参照《广东省环境保护厅关于对江门崇达电路技术有限公司蚀刻液循环利用及回收项目有关环评事项的复函》(粤环函[2016]421号)第二点解释,企业为提高清洁生产水平,在不变更项目性质和扩大生产规模、不增加污染物排放量和排放种类的情况下对生产和治污设施进行改造,若原项目整体已通过环保竣工验收,其变动可通过清洁生产评估验收的方式予以确认。胜得(南沙)电路板有限公司总体项目已通过验收。因此,广州南沙经济技术开发区胜得电路板有限公司酸性蚀刻液循环利用及回收项目可通过清洁生产评估验收的方式予以确认,不属于未开展环境影响评价的问题,缺乏立案依据不予立案,我局将继续跟进该企业清洁生产评估验收情况。	否	第2、3个问题已责令其限期改正		2018年5月29日,广州市环保局对胜得(南沙)电路板有限公司核查,该单位3个环境问题核查情况如下: 1、蚀刻液循环利用及回收项目属于改建项目,未开展环境影响评价的问题;经现场检查,该单位对厂区东边原维修车间进行改造,建有1个酸性蚀刻液循环再生系统项目,对于该项目环保手续问题(省厅有相关文件),经核实,该单位酸性蚀刻液循环利用及回收项目可通过清洁生产评估验收的方式予以确认,不属于未开展环境影响评价的问题,不予立案,我局将继续跟进该企业清洁生产评估验收情况; 2、对于厂区内污水管网防泄露、防腐、密闭措施不足问题;已责令该单位限期改正; 3、对于盐酸装卸区域腐蚀性严重问题;已责令该单位限期改正。	
24	广州市粤宝利化工有限公司	0	该公司处于停产状态,厂内危废储存于危废厂库内。	—	2018/5/28	对该公司危废处置情况跟踪调查。	南沙区环保水务局	—	—	—	—	—	—	—	否	—	—	2018年5月29日,南沙区环保水务局对该企业现场核查,核查时该企业处于停产状态,现场未能找到负责人,危险废物贮存间内存放有机废水、废活性炭及废包装物,已责令该企业委托资质单位处置危险废物。
25	鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司	4	1、该司预留空地露天堆放大量固体废物,冷却塔散热片、除锈铁粉、废油漆桶等露天堆放,其中除锈铁粉约200吨,废油漆桶10个,堆放场地无任何环保防护措施,存在较大安全隐患; 2、布袋集尘灰(HWT)、污水处理站脱水污泥和部分铅酸蓄电池存放超过一年未转移,其中布袋集尘灰存量约2万吨,污水站脱水污泥存量约2万吨; 3、厂区扬尘严重,特别是炼钢厂布袋除尘系统场周边路面面积严重; 4、布袋集尘灰、污水处理站脱水污泥等危险废物入仓库台账记录马虎、多处涂改。	1、固废露天堆放违反了《固体废物污染环境防治法》第十七条规定; 2、危废超过一年未及时处理,违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条。	2018/5/29	1、对问题1、2立案调查; 2、对问题3、4责令改正。	广州市环境保护局	第1、2个问题已立案	2018年5月31日	—	—	—	—	否	第1-3个问题已下达责令改正通知书; 第4个问题未找到相关法律依据,已要求企业完善台账记录	1、废油漆桶为当天工人喷漆作业临时放置,当天已及时转移至专门储区;露天堆放的铁锈皮已于6月5日清理完毕;散热片已于6月6日清理完毕。2、集尘灰和脱水污泥自2017年下半年因厂商换证在仓库内暂存,贮存时间并未超过一年,2018年开始已逐步外运,库存逐渐减少;废铅酸蓄电池已与肇庆市定江康宇有色金属再生资源有限公司签订处置合同,并于6月6日进行了转移。3、加强厂区路面清扫、洒水等扬尘控制措施。4、已完善危废库区出入库台账,要求现场作业人员严格落实登记制度,每天详细记录出入库台账数据。	4个问题查处具体情况如下:(1)厂区预留空地堆放固废问题属实,已现场下达责令改正通知(穗环责改[2018]0024号),并按违反《固废法》第六十八条立案。(2)存在废铅蓄电池超过一年未转移问题,已现场下达责令改正通知(穗环责改[2018]0025号),由于《固废法》无相应罚则,已按违反《固废法》第七十五条未按规定申报立案。(3)厂区扬尘问题属实,已现场下达责令改正通知(穗环责改[2018]0028号),要求企业做好扬尘控制措施。(4)集尘灰、脱水污泥等危废仓库台账不完善问题属实,但未找到相关法律依据,已要求企业按照规范化要求完善台账记录。	
26	广州泛亚聚酯有限公司	4	1、现场检查时发现一拖车废机油和废油手套露天存放; 2、危废标识与实际贮存的危险废物不一致; 3、危险废物仓库标识不规范; 4、管理制度和责任制度未上墙。	1、危废露天堆放违反了《固体废物污染环境防治法》第十七条规定; 2、危废未规范存放,标识设置不规范违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十三条、第五十二条、第五十八条。	2018/5/29	1、对问题1立案调查; 2、对问题2、3、4责令改正。	黄埔区环境保护局	第1个问题(危险废物露天存放)已立案	2018年5月31日					否	第2、3、4个问题已责令其限期改正	对于问题1、2、3、4,该公司已完成整改。	2018年5月30日,黄埔区环保局对泛亚聚酯有限公司现场核查,对于该企业存在的问题,已发出《责令改正违法行为决定书》(穗埔环责改字[2018]东037号),责令该单位限期改正,该公司5月31日已完成整改。 1、对于危废标识与实际贮存的危险废物不一致。该公司已立即拆除不相符的旧危废标识,黄埔区环保局要求该公司进一步加强危险废物规范化管理,泛亚聚酯公司拟定6月对危废管理人员进行再培训。 2、对于危险废物仓库标识不规范,5月31日现场检查,该公司现已更新标识牌,增加了安全标示。 3、对于管理制度和责任制度未上墙,5月31日现场检查,该公司已立即将相关制度张贴危废仓库上。 4、对于露天存放一拖车废机油、抹布,5月31日现场检查,该公司已立即将露天的危险废物转入危废仓库存放。 2018年6月5日,黄埔区环保局对泛亚聚酯有限公司进行现场复查,该公司已落实整改。区环保局已对泛亚聚酯有限公司存在问题予以立案查处。	
27	广州德润橡胶制品有限公司	3	1、危险废物存放在工作车间内,未设置隔离和标识牌; 2、危废转移合同过期,现场未提供新的转移合同; 3、现场也未提供环评及危废转移联单。	危废未规范存放,标识设置不规范违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十三条、第五十二条、第五十八条。	2018/5/29	1、对问题1立案调查; 2、对问题2、3继续调查。	黄埔区环境保护局	危险废物储存场所不规范	2018年5月31日					否			经黄埔区环保局核查对于问题2、3,该单位已取得环评、验收批文(穗开环建影字[2009]188号,穗开环建影字[2010]115号),具有危废转移联单,新危废转移合同目前正在签订中。	2018年5月30日,黄埔区环保局对德润橡胶制品有限公司现场核查,该公司已办理环评手续,穗开环建影字[2009]188号、穗开环建影字[2010]115号。
28	广州美敦包装材料有限公司	1	该公司现场未能提供环境影响评价及危险废物转移有关手续,废油漆桶等危废去向不明。	—	2018/5/29	建议当地环保部门继续调查。	黄埔区环境保护局							否			该公司成立于2013年,当时是贸易公司,2017年8月申请变更为生产型企业,10月底委托环保公司进行环保手续申报,目前处于公示阶段,公司生产设备在引进、安装中。	2018年5月31日,黄埔区环保局对该公司现场核查,经查,废油漆桶是公司在室内装修时使用,非生产产生。黄埔区环保局正在对反馈问题继续调查,如发现环境违法行为,将依法从严重查处。
29	广州汇侨电子有限公司	2	1、2015年、2017年未签危废转移合同,无转移联单; 2、危险废物与原料存放在同一仓库内,未设置隔离,标识牌不规范,现场危险废物存量较多、堆放拥挤(20多吨,活性炭、废树脂粉、废荧光灯管等自2017年存放至今,未进行转移)。	危废未规范存放,标识设置不规范违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十三条、第五十二条、第五十八条。	2018/5/29	1、对问题1继续调查处理; 2、对问题2立案调查处理。	黄埔区环境保护局	对问题1、2(危险废物储存场所不规范危险废物储存时间超过一年)已立案	2018年6月5日					否			2018年6月1日,黄埔区环保局对该企业现场执法检查,现在对反馈问题继续开展调查,进一步核查中,如发现环境违法行为,将依法从严重查处。2018年6月5日,区环保局对汇侨电子有限公司存在问题予以立案查处。	
30	广州汉源新材料股份有限公司	1	危险废物仓库标识牌不规范。	—	2018/5/29	责令改正	黄埔区环境保护局							否	已发出责令改正违法行为决定书	企业已完成整改	2018年5月30日,黄埔区环保局对该企业现场核查,对于该企业存在危险废物仓库标识牌不规范的问题,已发出责令改正违法行为决定书,责令该单位限期改正。5月31日,现场检查,该公司已完成所有整改。	
31	宏昌电子材料股份有限公司	4	1、生产中间物(有机树脂类废物)露天堆放; 2、食盐渣未按环评要求申报转移; 3、危废包装上废物名称与废物种类填写不规范 4、生产车间内大量机油泄露,未排至外环境。	1、危废露天堆放违反了《固体废物污染环境防治法》第十七条规定; 2、固废未向当地环保部门申报登记违反了《固体废物污染环境防治法》第三十二条。 3、危废无标识设置不规范违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十二条	2018/5/30	1、对问题1立案调查; 2、对问题2、3、4责令改正。	黄埔区环境保护局	对问题1已立案	2018年6月5日					否	对问题2、3、4已责令改正。	对于问题1、2、3、4已完成整改	2018年6月1日,黄埔区环保局对该企业现场执法检查,现在进一步核查中,如发现环境违法行为,将依法从严重查处。2018年6月5日,黄埔区环保局再到宏昌电子材料股份有限公司进行现场核查,该公司已落实整改。区环保局对宏昌电子材料股份有限公司存在问题予以立案查处。	

32	广州宏仁电子工业有限公司	3	1、约60个废油桶（危险废物）露天堆放； 2、危废厂库标识牌不规范； 3、无相关危废产生、转移台账资料。	1、危废露天堆放违反了《固体废物污染环境防治法》第十七条规定； 2、危废无标识设置不规范违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十二条。	2018/5/30	1、对问题1立案调查； 2、对问题2、3责令改正。	黄埔区环境保护局	对问题1已立案	2018年6月5日					否	对问题2、3已责令改正。	对于问题1、2、3已完成整改	2018年6月1日，黄埔区环保局对该企业现场执法检查，现在进一步核查中，如发现环境违法行为，将依法从严查处。 2018年6月5日，黄埔区环保局再到宏仁电子工业有限公司进行现场核查，该公司已落实整改。区环保局对宏仁电子工业有限公司存在问题予以立案查处。
33	广州融盛包装材料有限公司	2	1、废机油贮存仓库危废标识不规范； 2、露天堆放废塑料。	危废无标识设置不规范违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十二条。	2018/5/30	责令改正	黄埔区环境保护局	对于问题1已立案	2018年6月5日					否		现场检查当天企业对于问题1、2已完成整改	2018年5月31日，黄埔区环保局对该企业现场核查，企业已完成整改。2018年6月5日，黄埔区环保局再到融盛包装材料有限公司进行现场核查，该公司已落实整改。区环保局对融盛包装材料有限公司存在问题予以立案查处。
34	广州宏信塑胶工业有限公司	2	1、废机油贮存仓库危废标识不规范； 2、该公司计划于今年6月1号开始停止生产，正向环保部门报备。建议跟踪停产搬迁期间的危废处置情况。	危废无标识设置不规范违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十二条。	2018/5/30	1、对问题1责令改正； 2、对问题2跟踪调查。	黄埔区环境保护局	对于问题1已立案	2018年6月5日							企业已进行整改	2018年6月1日，黄埔区环保局对该企业现场执法检查，宏信已停机，现正在对反馈的问题进一步继续调处核查中，如发现环境违法行为，将依法从严查处。2018年6月5日，黄埔区环保局再到宏信塑胶工业宏信塑胶工业有限公司进行现场核查，该公司已落实整改。区环保局对宏信塑胶工业有限公司存在问题予以立案查处。
35	广州市东晟汽车维修服务有限公司	2	1、废油桶、废油漆桶、废机油格等危废露天堆放，未做好“三防”措施，堆放场地含有含油污水； 2、现场提供了废机油处置合同，未能提供铅酸蓄电池、废机油格、活性炭、污泥处置合同。	1、危废露天堆放违反了《固体废物污染环境防治法》第十七条规定； 2、对暂时不利用或者不能利用的固废，未按照国务院环境保护行政主管部门的规定建设贮存设施、场所，危险废物未安全分类存放，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十三条。	2018/5/30	立案调查	黄埔区环境保护局	对于问题1、2已立案	2018年6月5日								2018年6月1日，黄埔区环保局对该企业现场执法检查，现正在对反馈的问题进一步继续调处核查中，如发现环境违法行为，将依法从严查处。2018年6月5日，区环保局对东晟汽车维修服务有限公司存在问题予以立案查处。
36	广州市伟锋汽车维修服务有限公司	4	1、烤漆车间产生废气经水喷淋后直接向外环境排放； 2、清洗喷枪的油漆水和渣，直接从雨水渠道向外环境排放； 3、危废贮存场所无标识； 4、现场未能提供建设项目环评、验收材料和废机油、废铅酸蓄电池、废机油格、废油桶、废活性炭危险废物管理相关资料。	1、产生含挥发性有机物废气无组织排放违反了《大气污染防治法》第四十五条； 2、直接向外环境排放含油废水和渣违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十三条； 3、危废无标识设置不规范违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十二条	2018/5/30	1、对问题1、2立案调查； 2、对问题3责令改正； 3、对问题4继续调查处理。	黄埔区环境保护局										2018年6月1日，黄埔区环保局对该企业现场执法检查，现正在对反馈的问题进一步继续调处核查中，如发现环境违法行为，将依法从严查处。
37	广州杰赛科技股份有限公司	2	1、该公司改建项目正开展竣工环境保护验收； 2、危废包装物未张贴危废标签。	危废无标识设置不规范违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十二条。	2018/5/30	1、对问题一建议进一步跟踪； 2、对问题2责令改正	黄埔区环境保护局										2018年6月1日，黄埔区环保局已对反馈问题开展调查，相关问题正在进一步核实中，如发现环境违法行为，将依法从严查处。
38	暨南大学附属暨华医院	0	医疗废物贮存库内存放医疗废物约2吨，签有处置合同，收集、转移、处置符合相关要求，医疗废物处置记录完整，处置程序规范。		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	兴丰生活垃圾填埋场	1	该垃圾场满负荷运行，新扩建的一期库容量约10万吨，计划于今年6月启用，预计使用9个月，垃圾转运过程中有少量渗透液洒落。		—	渗透液转移管理需进一步加强。	广州市环境保护局	—	—	—	—	—	—	—	—	—	对于反馈问题，广州市环境保护局已督促企业加强与环卫部门沟通，要求其加强对垃圾车辆运行管理，同时要求企业负责人加强管理，确保场区内污水收集处理设施设备正常运行